

هفت اصل مهم برای یک اتصال خوب در جوشکاری



تهیه کننده:

مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای

گروه جوشکاری

بهمن ۱۴۰۱

ITC

مرکز ملی تربیت مربی
پژوهش های فنی و حرفه ای



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور



unesco

عضو شبکه بین المللی مراکز آموزش فنی و حرفه ای



هفت اصل مهم برای یک اتصال خوب در جوشکاری

تهیه کننده: گروه جوشکاری

مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

رعایت اصول اخلاقی و مسئولیت صحت و دقت محتوا بر عهده نویسنده / نویسندگان می‌باشد.

بهمن ۱۴۰۱

هفت اصل مهم برای یک اتصال خوب در جوشکاری

اصول بسیاری وجود دارند که باید برای رسیدن به جوش‌های با طراحی قوی‌تر، کارآمدتر و تحت تنش کم‌تر، به آن‌ها توجه نمود. در این نوشتار به هفت مورد از این اصول پرداخته می‌شود.

اصل اول: یک اتصال جوشی خوب، قادر است همه بارهای اعمال شده را از طریق اتصال، به صورت کارآمد منتقل نماید.


اگر اتصال به اندازه کافی قوی نباشد، جنبه‌های دیگر آن، اهمیتی چندانی نخواهد داشت. جوشی که قطعات مختلف فولادی را به یکدیگر متصل می‌کند، باید از نظر اندازه و جنس به گونه‌ای باشد که مقاومت کافی را بسته به کاربرد مورد نظر دارا باشد. همیشه قرار نیست که جوش‌ها مقاومت قطعات متصل شده را افزایش دهند، اما همیشه این انتظار می‌رود که جوش بتواند بارهای وارد شده را از طریق اتصال منتقل کند.

برای انتخاب اندازه مناسب یک جوش باید مشخص شود که چه نیروهایی توسط اتصال منتقل می‌گردد. این امر در مورد اتصالات عرضی نسبتاً ساده است، ولی در اتصالات طولی، شناسایی این مسئله چندان ساده نیست. شکل‌های ۱ تا ۴ را با چهار جوش طولی در نظر بگیرید، قطعات جوش داده شده در این تصاویر مشابه همدیگر هستند، ولی بارهای منتقل شده از اتصالات به‌طور قابل توجهی باهم تفاوت دارند. در شکل ۱ فرض می‌شود که اتصال به شکل قوطی به‌عنوان یک آویز عمل کرده و نیروهای کششی به‌صورت یکنواخت در تمام مقطع توزیع شده‌اند. همان مقطع در شکل ۲ می‌تواند به‌عنوان ستون تحت بار فشاری قرار گیرد. مطابق آیین‌نامه AISC ۳۶۰ برای این گونه اتصالات که تنها تحت کشش یا فشار به‌موازات جوش هستند، نیازی نیست که روی جوش در طراحی حساب جداگانه‌ای شود. جوش در این اتصالات، نقش نگه‌دارنده قطعات را در کنار هم دارد و بار خاصی از طریق اتصال جوشی منتقل نمی‌شود. از آنجا که بیشترین تنش‌هایی که این جوش‌ها باید بتوانند منتقل کنند، از جابجایی و کار گذاشتن قطعات نشأت می‌گیرد، استفاده از جوش شیاری تمام نفوذی در این وضعیت‌ها توجیهی ندارد.

در شکل ۳ همان قطعه مونتاژ شده قبلی به‌عنوان یک تیر در معرض خمش قرار گرفته است. بار منتقل شده بین قطعات جان و بال، از نوع نیروی برشی (طولی) بوده و آنچه در این میان بحرانی است، برش در سطح مقطع مؤثر جوش می‌باشد. در این حالت به علت اینکه مقدار تنش برشی بین بال و جان، نوعاً کم است، می‌توان از یک اتصال نیمه نفوذی (حتی به‌صورت متناوب) استفاده نمود.


شکل ۴ اتصالی را نشان می‌دهد که در آن از همان آرایش قطعات استفاده شده است، با این تفاوت که در اینجا همه نیروهای کششی از طریق اتصالات جوشی منتقل می‌شود. این وضعیت از لحاظ چگونگی آرایش بار، در مقایسه با آنچه در شکل‌های ۱ تا ۳ مشاهده می‌شود تفاوت زیادی دارد، اما جزئیات جوش شیاری با نفوذ کامل، یکسان است. در این حالت می‌توان با توجه به در نظر گرفتن میزان بار و طول اتصال از جوش شیاری با نفوذ کامل استفاده نمود. هنگامی می‌توان به یک اتصال جوشی مناسب دست یافت که بار منتقل شده از طریق جوش در طراحی لحاظ شده باشد.

می‌توان گفت که اصل اول در داشتن یک اتصال جوشی خوب، بهینه بودن آن است. جوش‌هایی که اندازه آن‌ها از حد نیاز بیشتر است، بهینه نیستند. بهینه نبودن یک اتصال فقط پیامد اقتصادی به همراه ندارد بلکه وقتی یک اتصال جوشی بیش از اندازه جوش داده شود، باعث ایجاد تنش پسماند، پیچیدگی و حتی افزایش احتمال تغییرات ساختار فلز و ایجاد ترک و پارگی در اتصال می‌گردد؛ بنابراین برای سه اتصال اول مثال فوق، استفاده از جوش کاملاً نفوذی توصیه نمی‌گردد.

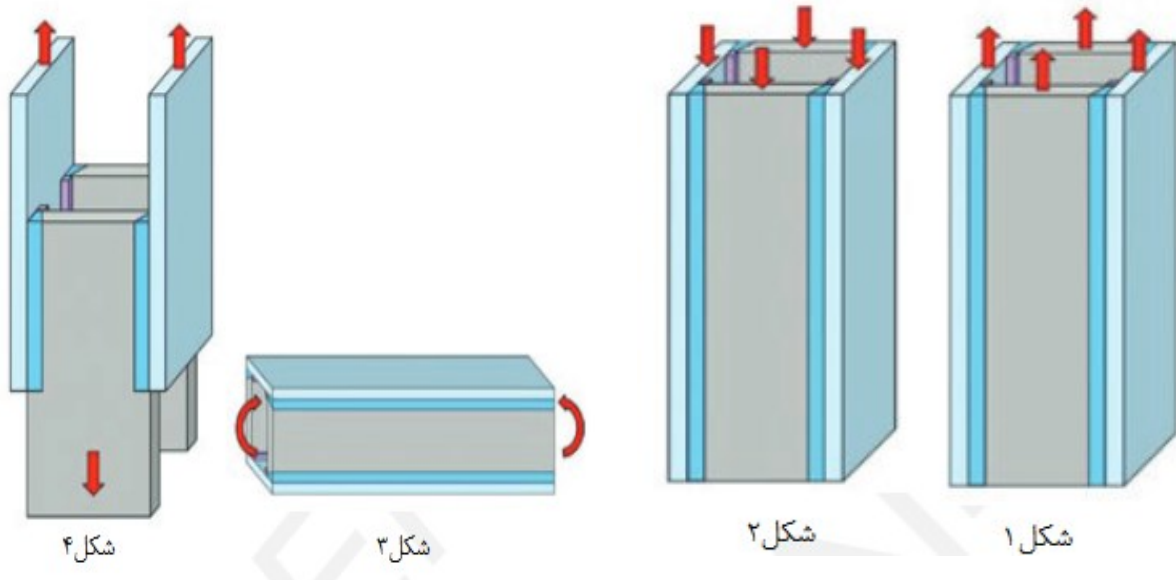


اصل دوم: یک اتصال جوشی خوب دارای مسیر انتقال بار آشکار و مستقیم است.

تنش‌های موجود در عضو باید از یک عضو به وسیله جوش به عضو دیگر اتصال، جریان یابد. یک اتصال جوشی زمانی مناسب است که این مسیر انتقال بار، واضح و مستقیم باشد. در شکل ۵ بار عمودی از قلاب به وسیله جوش به بال و از طریق بال به جان وارد می‌شود، بار وارده به جوش یکنواخت بوده و مسیر انتقال بار واضح و مستقیم است. در مقابل در شکل ۶، بار از قلاب به وسیله جوش به بال انتقال می‌یابد ولی بال انعطاف پذیر است. بار در یک مرحله به جان انتقال می‌یابد، ولی جوش در امتداد طول خود به صورت یکنواخت بار گذاری نشده است. یک جفت تقویت کننده (Stiffener) به کار رفته در شکل ۷، این مشکل را اصلاح می‌کند. به این صورت، مسیر انتقال بار (از قلاب به جوش، از جوش به بال، از بال تقویت شده به تقویت کننده‌ها و نهایتاً به جان) واضح می‌باشد.

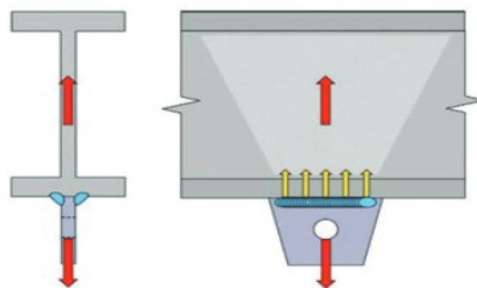

شکل ۵

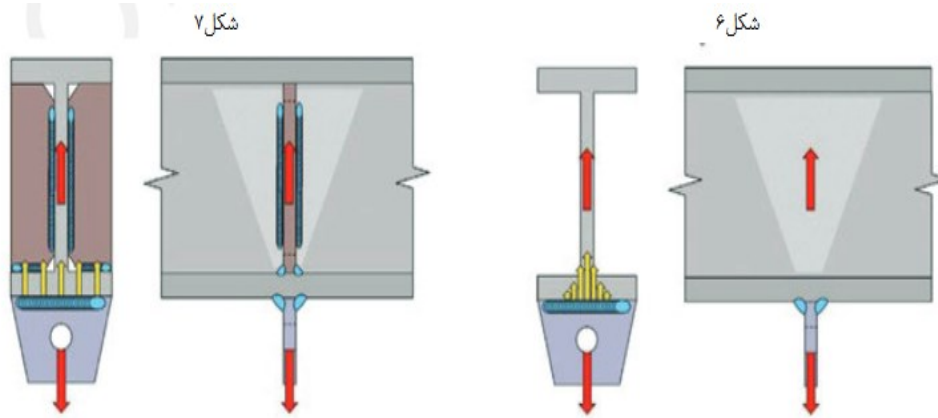


اصل سوم: یک اتصال جوشی خوب، جوش را در منطقه کم تنش تر قرار می‌دهد.

چنانچه عملی و ممکن باشد، موقعیت جوش‌ها باید در نواحی کم تنش قرار بگیرد. با محقق شدن این امر، جوش‌ها کمتر در معرض شرایط بحرانی خواهند بود. همچنین از آنجا که این کار موجب کوچک‌تر شدن اندازه جوش‌ها می‌گردد، به لحاظ اقتصادی نیز شایان توجه است.

به‌طور مثال، نواحی اتصال شاه‌تیرهای سراسری می‌تواند در نقاط عطف امتداد طولی عضو قرار گیرد. برای سازه‌ای با بارگذاری سیکلی، جزئیات اتصال در انتهای ورق‌های پوششی متشکل از یک ناحیه کم تنش می‌باشد، ادامه دادن ورق‌های پوششی تا منطقه با تنش کمتر می‌تواند جزئیات اتصال را قابل قبول نماید.


شکل ۸ مثال دیگری را نشان می‌دهد که در آن، قطعه ضخیم‌تر (که احتمالاً عضوی با بارگذاری سنگین‌تر است) ناپیوسته بوده و برای انتقال بار در اتصال، اندازه جوش بیشتری مورد نیاز است. ولی در شکل ۹ عضو نازک‌تر ناپیوسته بوده و این امکان را می‌دهد که با اندازه جوش کمتر، انتقال بار محقق شود.

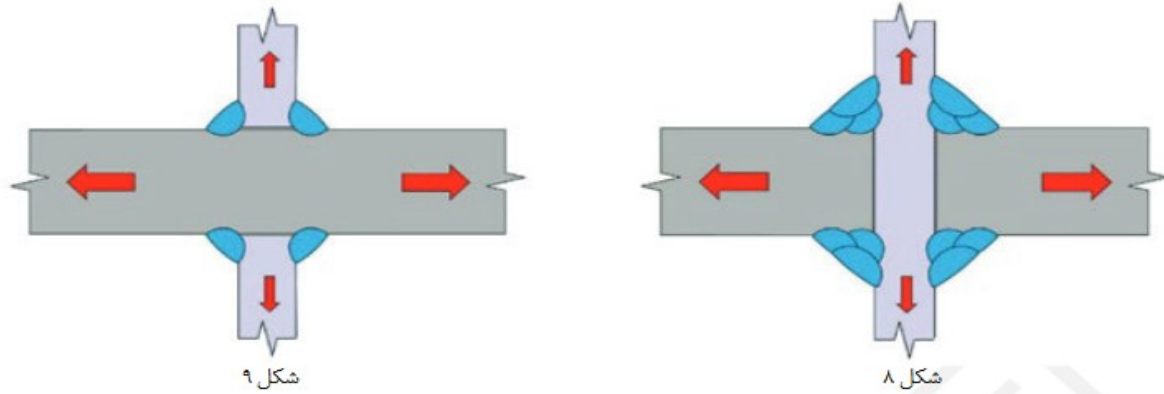

اصل چهارم: یک جوش خوب نباید باعث ایجاد تمرکز تنش گردد.

برخی جوش‌ها و جزئیات اتصالات جوشی ممکن است باعث ایجاد تمرکز تنش گردند. به عنوان مثال، وجود پشت‌بند فولادی (اگر در کار باقی بماند) می‌تواند باعث تمرکز تنش شود. برای اتصال T نمایش داده شده در شکل ۱۰ یک جوش شیاری با نفوذ کامل را در نظر بگیرید. وجود پشت‌بند در اتصال T می‌تواند باعث ایجاد تمرکز تنش در محل اتصال لبه پشت‌بند و عضو عمودی گردد. برای حذف این تمرکز تنش آیین‌نامه AISC پیشنهاد برداشتن پشت‌بند را در چنین اتصالاتی داده است. درز سربه‌سر شکل ۱۱ را در نظر بگیرید. در اینجا با وجود عدم آمیختگی کامل بین سطح پشتی قطعات و سطح بالایی پشت‌بند فولادی، از آنجا که این سطح مشترک با تنش‌های وارده موازی می‌باشد، باعث ایجاد تمرکز تنش نگردیده است.

همچنین، وجود پشت‌بندهای فولادی ناپیوسته ممکن است موجب بروز تمرکز تنش (مانند شکل ۱۲) گردد. فصل مشترک نا آمیخته بین قطعات پشت‌بند، موجب بروز ناپیوستگی صفحه‌ای گردیده است. چنانچه مقطع قوطی تحت بارگذاری خمشی قرار گیرد، تنش‌های کششی پدید آمده در سطح مشترک قطعات پشت‌بند به‌طور موضعی تشدید می‌گردد. جهت کاهش مشکلات ناشی از ناپیوستگی پشت‌بند در این گونه اتصالات، می‌توان قطعات پشت‌بند را قبل از قرار دادن در محل اتصال جوش، به یکدیگر به صورت نفوذ کامل جوش داد. همچنین چنانچه از پشت‌بند سراسری پیوسته استفاده شود، مسئله به کلی حل خواهد شد.

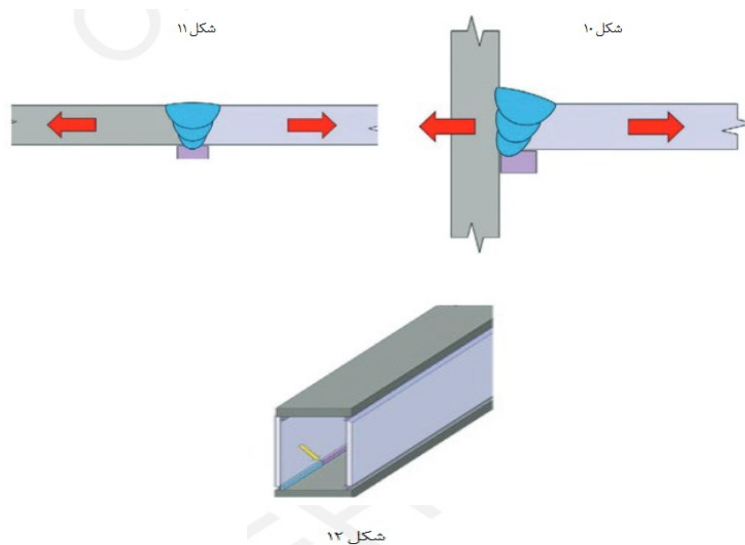

اصل پنجم: یک اتصال جوشی خوب نباید محصور شده باشد.


وقتی اتصالات جوشکاری می‌شود، انتظار می‌رود که فلز جوش داغ و منبسط شده و فلز پایه داغ پیرامونی جوش، در حین سرد شدن منقبض گردند. در حین سرد شدن و انقباض فلز جوش، ناحیه خنک‌تر (و منبسط نشده) فلز پایه در مقابل تنش‌های کششی که از طرف فلز جوش تحمیل می‌شود، مقاومت نشان می‌دهد. این مقاومت فلز پایه در برابر تنش‌های تحمیلی، موجب بروز تنش‌های کششی در فلز جوش و نهایتاً تسلیم آن می‌شود. تسلیم شدن تا جایی ادامه می‌یابد که تنش‌های انقباضی تحمیلی توسط جوش، به وسیله فلز پایه پیرامونی تحمل گردد؛ بنابراین با برابر شدن ((تنش‌های پس‌ماند در جوش)) و ((تنش‌های ایجاد شده در فلز پایه)) تعادل برقرار می‌شود. آنچه به‌جای می‌ماند، مقادیری تنش پس‌ماند در جوش است که تقریباً مساوی حد تسلیم فلزات درگیر در اطراف آن ناحیه می‌باشد.

اگر اعضای متصل شونده بتوانند آزادانه حرکت یا انعطاف لازم را نشان دهند، تنش پسماند با این جابجایی تقلیل خواهد یافت. وقتی اعضا صلب و غیرقابل حرکت باشند، تنش پسماند افزایش می‌یابد. در جوشکاری اعضا تحت قید و بند زیاد، معمولاً فلز جوش یا فلز پایه انعطاف‌پذیر، به‌جای تسلیم شدن، دچار ترک می‌شوند.

تنش‌های پس‌ماند سه‌بعدی از همه آسیب‌زننده‌تر بوده و می‌توانند باعث ترک خوردگی فولاد انعطاف‌پذیر یا فلز جوش شوند. تخصیص فضای دسترسی مناسب و در جهات مختلف، به پیش‌گیری از تشکیل چنین تنش‌هایی در مقطع جوش کمک می‌کند.

اصل هشتم: یک اتصال جوشی خوب، جوش را در معرض خمش قرار نمی‌دهد.

برای فهم مطلب ابتدا باید بفهمیم که این اصل شامل چه مواردی نیست. مسلماً ساخت تیرورق با استفاده از جوش‌های در راستای طولی و تحت خمش قرار دادن تیر امری قابل پذیرش است. اصل ۶ طراحان را از بارگذاری که موجب خمش جوش حول محور طولی آن بشود منع می‌کند (همان‌گونه که در شکل ۱۳ نشان داده شده است). چنین بارگذاری‌ای کرنش‌ها را در ریشه و پنجه جوش متمرکز می‌نماید. برای جلوگیری از این خمش می‌توان مانند شکل ۱۴ از حمایت یا تقویت‌کننده استفاده نمود، یا مانند شکل ۱۵ جهت‌گیری را به نحوی تغییر داد که جوش تحت بارگذاری برشی قرار گیرد.

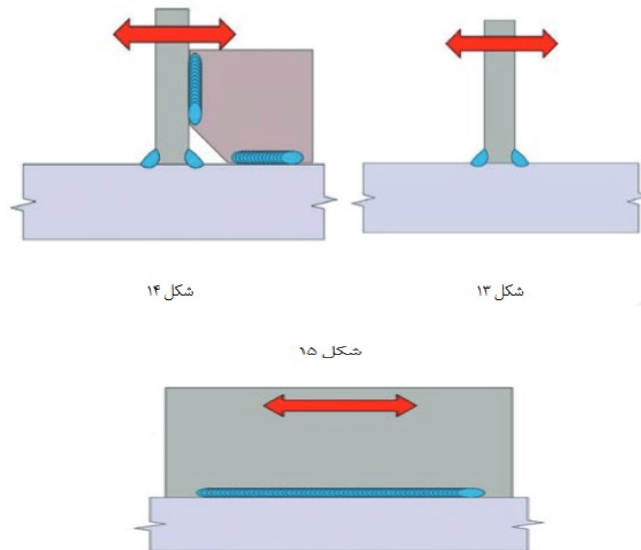


اصل نهم: یک اتصال جوشی خوب از لبه و ریشه جوش مناسبی برخوردار است.


لبه جوش و ریشه می‌توانند باعث ایجاد تمرکز تنش گردند و یک اتصال جوشی مناسب، از این نواحی آسیب‌پذیر محافظت می‌کند. در شکل ۱۶ ریشه جوش نیمه نفوذی یک‌طرفه در بارگذاری کششی، بدون محافظت مانده است. در شکل ۱۷ جوش نیمه نفوذی دو طرفه در بارگذاری‌های استاتیکی از محافظت کافی برخوردار است، ولی در اتصالات تحت بارگذاری سیکلی، سرانجام گسیختگی اتصال با جوش دو طرفه از ریشه جوش آغاز خواهد شد.

علاوه بر تمرکز تنش ایجاد شده توسط ریشه جوش، لبه جوش نیز می تواند باعث تمرکز تنش گردد. شکل ۱۸ و شکل ۱۹ گرچه، سطح مشکلات آن به شدت موارد ناشی از ریشه جوش نمی باشد. در کاربردهای حساس به خستگی، حذف تقویت جوش های شیاری با نفوذ کامل عرضی، مقاومت در برابر خستگی را از رده ی C به رده ی B افزایش می دهد. ترک های ناشی از خستگی در جوش از پنجه جوش پشت بندهای عرضی انتهای صفحات پوششی آغاز می گردد. همچنین ناپیوستگی های جوشی متنوعی مانند ترک های Undercut, Overlap و Underbead بیشتر در پنجه جوش متمرکز می شوند که تحمل بار توسط اتصال را کاهش می دهند.

 بنابر این دلایل می بایست دقت ویژه ای به نحوه طراحی و اجرای ریشه و لبه جوش شود. جزئیات اتصالات جوشی باید به منظور اطمینان از اینکه لبه و ریشه مشکل ساز نخواهند شد، مورد آزمایش قرار گیرد. اصل ۴ و ۷ ارتباط تنگاتنگی باهم داشته و باید به خاطر بسپاریم که تمرکز تنش تنها وقتی اهمیت دارد که نیرو یا مؤلفه ای از آن




شکل ۱۷

 


شکل ۱۶

به صورت عمود بر مقطع مورد نظر وارد شده باشد. ریشه و لبه جوش های طولی روی تیر ورق های تحت بار گذاری خمشی، دچار تمرکز تنش در محل این ناپیوستگی های هندسی نمی شوند.

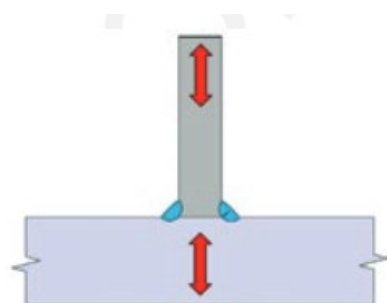

شکل ۱۹

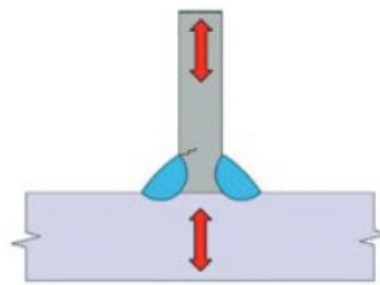

شکل ۱۸

منابع:

- ۱- آیین نامه فولادهای ساختمانی آمریکا ۱۶-۳۶۰ AISC
- ۲- استاندارد AWS D1.1
- ۳- استاندارد ISO ۵۸۱۷

ITC

مرکز ملی تربیت مربی
و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای



سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور



unesco

عضو شبکه بین‌المللی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای

ITC

مرکز ملی تربیت مربی
و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای

بهمن ۱۴۰۱