

شناسایی، انتخاب و کاربرد ابزار های برشی



تهیه کننده : بهزاد عباسی

بهار 1403

ITC

مرکز تربیت مربی
و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای




سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

UNEVOC
Network Member
عضو شبکه بین‌المللی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای



روش‌های فرم دادن قطعات صنعتی

- ▶ انتخاب صحیح روشهای ساخت بر بهره‌وری تولید، تاثیر مستقیمی دارد.
- ▶ با شناسایی این روشها و انتخاب بهترین پروسه تولید می‌توان در وقت، هزینه ابزار و استفاده از ماشین آلات حداکثر صرفه‌جویی را بعمل آورد.
- ▶ بر اساس استاندارد DIN 8589 روشهای تولید به شکل زیر تقسیم بندی می‌شوند:

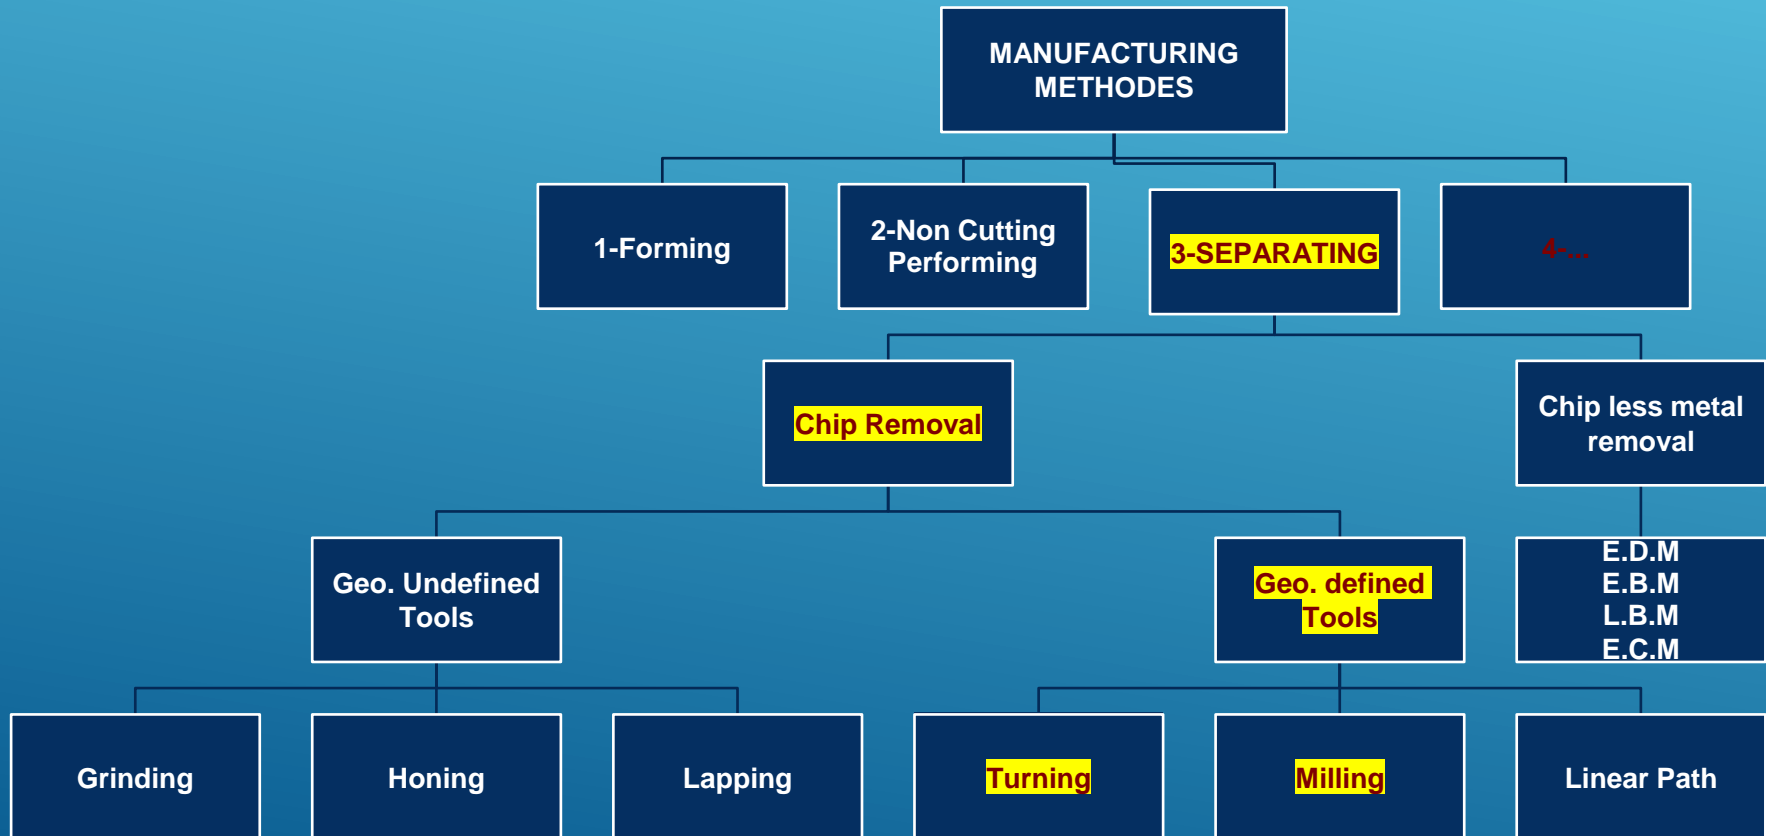

روش براده برداری

براده برداری (Chip removal) به روشی اطلاق می‌شود که در آن یک ابزار (Cutting Tool) با ماده قطعه کار، بصورت مکانیکی درگیر شده و با سرعت معینی (Cutting speed) بخشهایی از ماده را بشکل براده درآورده و از کار جدا می‌کند.

فرآیند تشکیل براده بطور خلاصه :

1. ابزار برشی با لایه ای از ماده قطعه کار فلزی، درگیری مکانیکی پیدا می‌کند
2. مواد قطعه کار ابتدا تغییر فرم الاستیک و سپس پلاستیک می‌یابند
3. بخشهایی از فلز که با ابزار درگیر شده اند بشکل براده (Chip) درآمده و از کار جدا می‌شوند
4. ابزار با مواد جدید درگیر می‌شود

بیاد داشته باشید که :

- ❖ فرآیند همیشه با اصطکاک و تنش های مکانیکی (برای ابزار و قطعه کار) همراه است
- ❖ با توجه به نیروهای وارده بر ابزار و قطعه کار باید هر دو صلبیت لازم را داشته باشند.



The first wavy-shaped indexable insert in the 1970s.

انواع عملیات براده برداری

1. عملیاتی که قطعه کار دوران می‌کند

(تراشکاری - TURNING)

- روتراشی (Ext. Turning)
- داخل تراشی (Int. Turning)
- شیار زنی و برش (Grooving & Parting off)
- رزوه کاری (Threading)

2. عملیاتی که ابزار دوران می‌کند

- فرزکاری (Milling)
- بورینگ (Boring)
- مته کاری (Drilling)
- برقو کاری (Reaming)
- قلاویز کاری (Tapping)


3- عملیاتی که ابزار حرکت قطعی دارد

- صفحه تراشی (Planing)
- خانکشی (Broaching)




فرزکاری (MILLING)

- عملیات فرزکاری معمولاً برای ایجاد یک سطح تخت و با استفاده از ابزارهای چند لبه بکار می رود.
- هر لبه با نفوذ بداخل قطعه کار براده ای بشکل "9" بر می دارد
- قطعات غیر مدور با فرزکاری بدست می آیند.
- دقت عملیات فرزکاری بسته به اندازه قطعه از 0.075 mm تا 0.025 mm متغیر است.

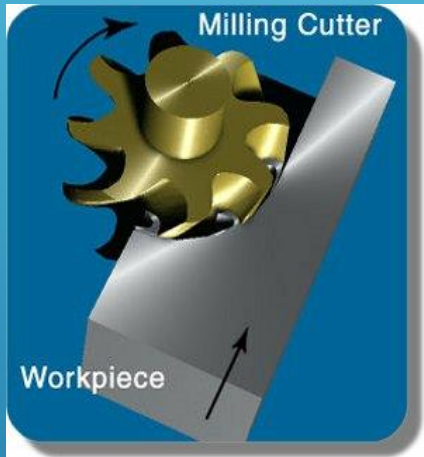

تراشکاری (TURNING)

- عملیات تراشکاری با ابزارهای تک لبه Single point انجام می شود.
- قطعه کار باید مدور باشد و از یک سر یا هر دو سر گرفته شده و حول یک محور دوران کند.
- ابزار می تواند در امتداد محور دوران، قطر قطعه کار یا هر دو بطور همزمان پیشروی کند.
- دقت عملیات تراشکاری بسته به اندازه قطعه از 0.127 mm تا 0.0127 mm متغیر است.

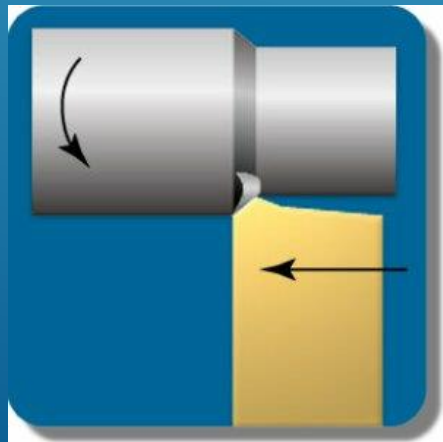

پارامترهای انتخاب ابزار

ابزار برشی باید دارای جنس و شکل هندسی مشخصی باشد. در هنگام انتخاب و کاربرد ابزارهای برشی باید عوامل زیر مورد توجه قرار گیرند:

1. جنس ابزار Tool Material
2. هندسه ابزار Geometry
3. پارامترهای برشی Cutting Data


پارامترهای موثر در انتخاب جنس ابزار

در هنگام انتخاب جنس یک ابزار برشی باید پارامترهای زیر را مورد توجه قرار دهید:

1. سختی
2. گرم سختی
3. چقرمگی
4. مدول الاستیسیته
5. ضریب انبساط حرارتی

کد ISO برای شناسایی الماسه های تراشکاری

T	N	M	M	22	04	08	(S)	(N)	-	22
1. Insert shape	2. Clearance angle	3. Tolerance class	4. Insert features	5. Size of index-able inserts	6. Insert thickness	7. Cutting corner	8. Cutting edge	9. Cutting direction	10. Manufacturer's type designation	
<p>H hexagon 120°</p> <p>O octagon 135°</p>	<p>A 3°</p> <p>B 5°</p>	<p>Indexable inserts with parallel lands</p> <p>Indexable inserts with odd/even no of cutting edges</p> <p>Basic shape: H, O, P, S, T, C, E, M, W, R</p>	<p>N</p> <p>R</p> <p>F</p>	<p>H</p> <p>O</p>			<p>F Sharp</p> <p>E</p>	<p>R</p>	<p>Chip breaker design turning</p> <p>-01</p> <p>-04</p>	

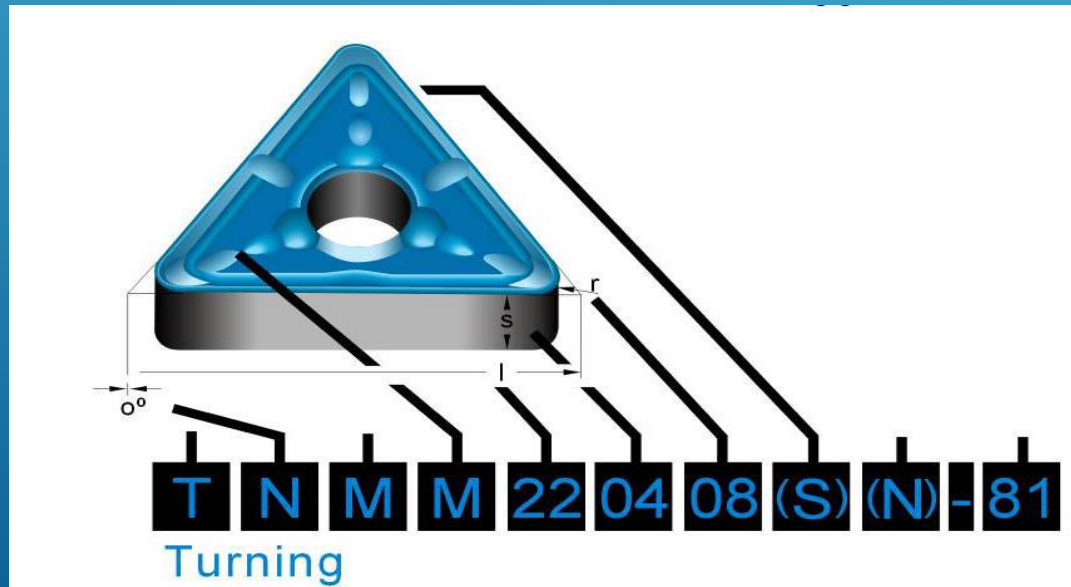

جزء اول کد ISO برای شناسایی اینسرت های تراشکاری

این جزء که با یک حرف لاتین معرفی می شود نمایانگر شکل هندسی و زاویه راس اینسرت (e) می باشد.

از آنجاکه با افزایش زاویه راس ، مقاومت ابزار در مقابل نیروهای پیشروی بیشتر می شود لذا برای عملیات خشن کاری (Roughing) از اینسرتهای با زاویه راس زیاد (مثلا 90°) و برای عملیات پرداخت (Finishing) از اینسرتهای با زاویه راس کم (مثلا 35°)

T

1. Insert shape

H hexagon
 120°



O octagon
 135°



P pentagon
 108°



R round



S square
 90°



T triangular
 60°



C rhomboid
 80°



D rhomboid
 55°



E rhomboid
 75°



M rhomboid
 86°



V rhomboid
 35°



W trigon
 80°
 with enlarged
 corner angles



L rectangular
 90°



A rhomboid
 85°



 



B rhomboid
 82°



K rhomboid
 55°



X Special design

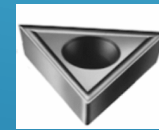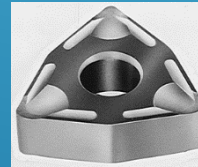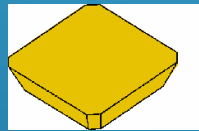

R S C W T D V




Roughing

Finishing

جزء دوم کد ISO برای شناسایی الماسه های تراشکاری


2. Clearance angle

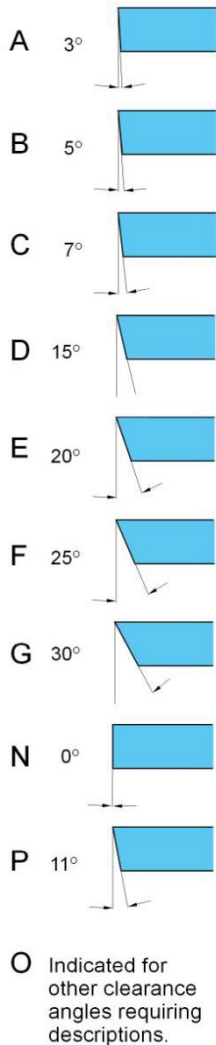



این جزء نشان دهنده زاویه آزاد لبه برنده اصلی می باشد، زاویه آزاد در حالتی که الماسه روی یک سطح افقی قرار گرفته اندازه گیری می شود و با یک حرف لاتین معرفی می گردد.

یکی از متداول ترین انواع، الماسه با زاویه صفر درجه (N) است، زاویه آزاد این نوع ابزار در هنگام بستن روی ابزارگیر بوجود می آید زیرا سطح نشیمنگاه اینسرت دارای زاویه می باشد.

زاویه براده این نوع ابزار همیشه منفی است لذا به این الماسه ها اینسرت منفی (Negative Inserts) نیز گفته می شود. اینسرت های منفی (N) می توانند روی هردو سطح خود لبه برنده داشته باشند، به این ترتیب تعداد لبه های برنده آنها دو برابر خواهد شد.

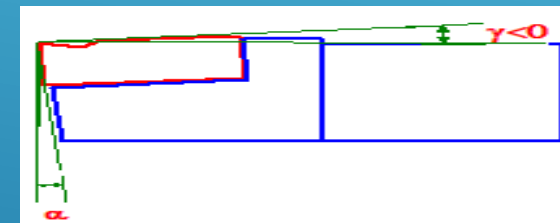

Relationship between various relief angle and flank wear

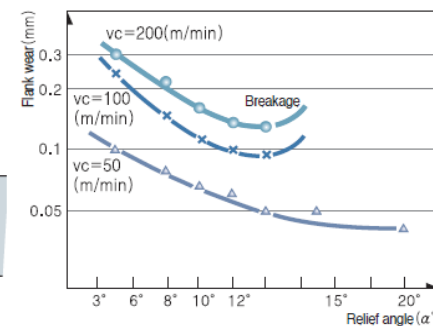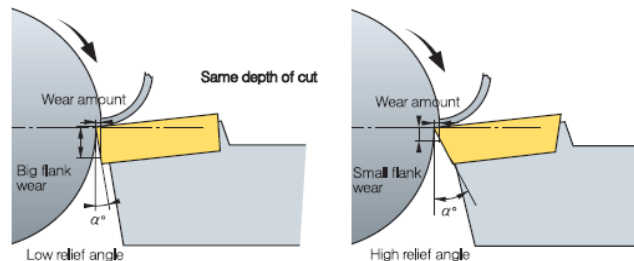

- Workpiece : SNCM431(HB200)
- Grade : P20
- Depth of cut : 1mm
- Feed : 0.32mm/rev
- Cutting time : 20min

▶ جزء سوم کد ISO برای شناسایی الماسه های تراشکاری

جزء سوم نیز با یک حرف لاتین مشخص شده و نشان دهنده کلاس تلرانس تولید اینسرت می باشد. کلاسهای مختلفی برای تلرانس الماسه ها تعریف شده ولی در ابزارهای تراشکاری معمولا سه کلاس G (بسته) M (متوسط) و U (باز) بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

الماسه های با تلرانس بسته تر دقیق تر هستند و در هنگام تعویض اینسرت ، نیازی به اندازه گیری مجدد نخواهد بود، تلرانس های بسته بکمک سنگزنی ایجاد می شوند و این نوع الماسه ها گرانتر هستند. (A, G)

در تعریف تلرانس سه اندازه مورد توجه قرار می گیرد:

d قطر دایره محاطی (IC)

s ضخامت اینسرت

m این اندازه در اینسرت های تراشکاری و فرزکاری به دو مفهوم متفاوت استفاده می شود :

در الماسه های تراشکاری :

 
اگر تعداد لبه های الماسه فرد باشد ، m معرف ارتفاع خواهد بود.

اگر تعداد لبه های الماسه زوج باشد : m معرف فاصله قوس نوک الماسه با دایره محاطی آن خواهد بود




3. Tolerance class

Indexable inserts with parallel lands




 
Indexable inserts with odd/even no of cutting edges



Tolerance for "d"

	A, C, E, G	$\pm 0,025$
	F, H	$\pm 0,013$
3.9-10		$\pm 0,05$
10-15		$\pm 0,08$
15-20	J, K, L	$\pm 0,10$
20-26	M, N	$\pm 0,13$
26-32		$\pm 0,15$
3.9-10		$\pm 0,08$
10-15		$\pm 0,13$
15-20	U	$\pm 0,18$
20-26		$\pm 0,25$
26-32		$\pm 0,25$


▶ جزء چهارم کد ISO برای شناسایی الماسه های تراشکاری

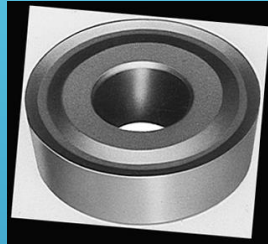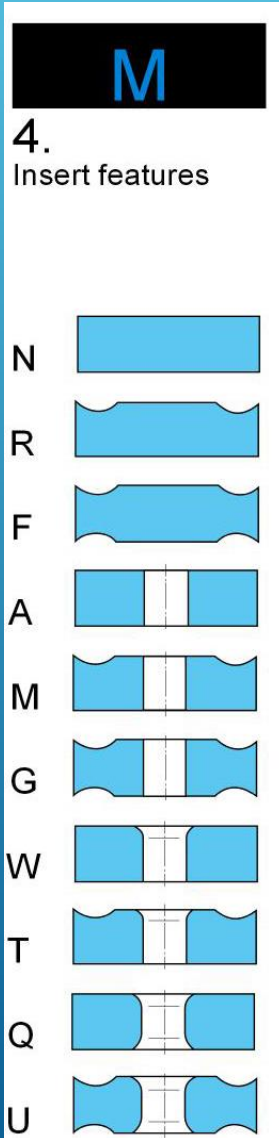


RCMM



SCMT

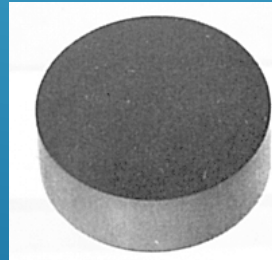

RNGN

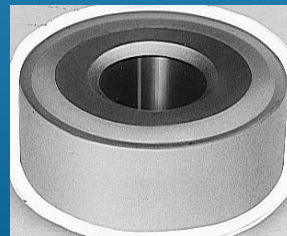

RNMG

ویژگیهای زیر را معرفی می کند :

روش گرفتن (Clamp) الماسه روی ابزارگیر در انواع زیر :

- باربند (کلمپ C) : N,R,F

- با پین (کلمپ P, M) : A, M, G

- با پیچ (کلمپ S) : W, T, Q, U

داشتن یا نداشتن براده شکن :

- بدون براده شکن : N,A,W,Q


- با براده شکن : R, F, M, G, T

یکرویه یا دو رویه بودن اینسرت :

- یکرویه One Sided : R, M, T

- دورویه Double Sided : F, G, U

5. Size of index -
able inserts

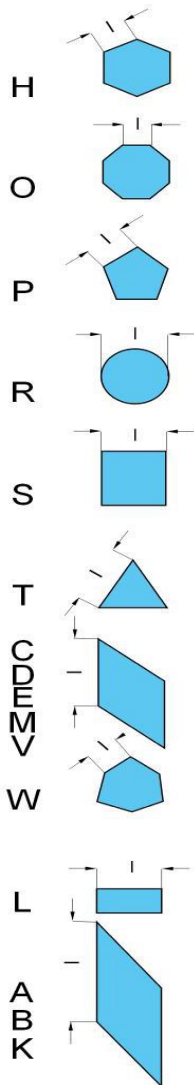

► **جزء پنجم کد ISO برای شناسایی الماسه های تراشکاری**

این جزء با یک عدد دو رقمی تعریف می شود که معرف طول لبه برنده اصلی الماسه بر حسب mm است. اگر طول لبه کمتر از 10 mm باشد باید یک رقم صفر به سمت چپ آن اضافه کرد. مثال : 08 برای لبه ای به طول 8 mm

طول لبه موثر

با توجه به شکل هندسی الماسه فقط بخش معینی از آن را می توان درگیر براده برداری نمود که طول لبه موثر (Effective Cutting Edge) نام دارد. حداکثر مجاز طول لبه برای درگیری در انواع مختلف اینسرت بشرح زیر است :

$Le = 2 / 3 L : S, C$

در الماسه های با شکل هندسی

$Le = 1/2 L : D, T, K$

در الماسه های با شکل هندسی

$Le = 1/4 L : V, W$


در الماسه های با شکل هندسی

$Le = 0.4 d : R$

در الماسه های با شکل هندسی


طول لبه اینسرت

"d"	طول لبه اینسرت						
inch	C	D	R	S	T	V	W
5/32	S4	04	03	03	06	-	-
3/16	04	05	04	04	08	08	S3
7/32	05	06	05	05	09	09	03
.236	-	-	06	-	-	-	-
1/4	06	07	06	06	11	11	04
5/16	08	09	07	07	13	13	05
.315	-	-	08	-	-	-	-
3/8	09	11	09	09	16	16	06
.394	-	-	10	-	-	-	-
7/16	11	13	11	11	19	19	07
.472	-	-	12	-	-	-	-
1/2	12	15	12	12	22	22	08
9/16	14	17	14	14	24	24	09
5/8	16	19	15	15	27	27	10
.630	-	-	16	-	-	-	-
11/16	17	21	17	17	30	30	11
3/4	19	23	19	19	33	33	13
.787	-	-	20	-	-	-	-
7/8	22	27	22	22	38	38	15
.984	-	-	25	-	-	-	-
1	25	31	25	25	44	44	17
1-1/4	32	38	31	31	54	54	21
1.260	-	-	32	-	-	-	-

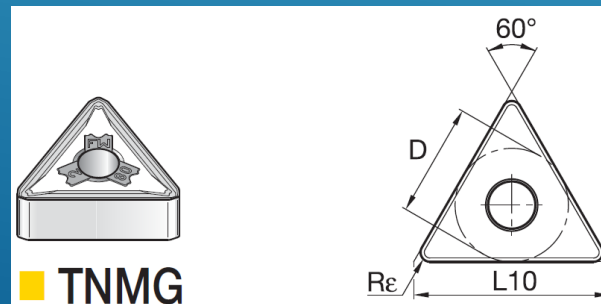


▶ جزء ششم کد ISO برای شناسایی الماسه های تراشکاری

در جزء ششم ضخامت الماسه (S) تعریف می شود. ضخامت هر اینسرت معرف فاصله لبه برنده از سطح پایه الماسه خواهد بود و این ضخامت ها برحسب mm گروه بندی شده اند. این جزء نیز باید بصورت یک عدد دو رقمی ذکر شود. T1 و T3 استثناء هستند و از 01 و 03 بزرگتر می باشند.

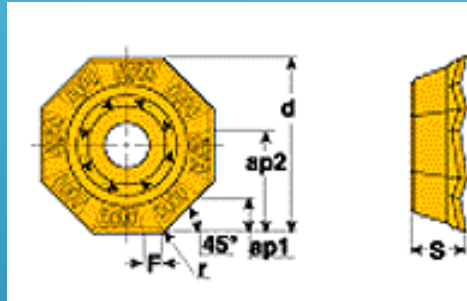

04

6.
Insert thickness

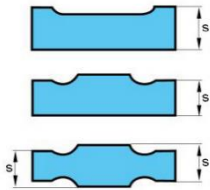


s	
01	1,59
T1	1,98
02	2,38
03	3,18
T3	3,97
04	4,76
05	5,56
06	6,35
07	7,94
09	9,52
12	12,70

▶ جزء هفتم کد ISO برای شناسایی الماسه های تراشکاری



شعاع قوس نوک الماسه در این جزء تعریف می شود. این شعاع (برحسب mm) ضربدر 10 شده و بصورت یک عدد دورقمی تعریف می شود. به عنوان مثال اگر شعاع نوک یک اینسرت 0.8 mm باشد جزء هفتم کد آن 08 خواهد بود.

08

 7.
Cutting corner



r	
00	sharp cutting top
02	0,2 mm
04	0,4 mm
08	0,8 mm
12	1,2 mm
16	1,6 mm
24	2,4 mm
32	3,2 mm
for round inserts	
00	round insert inscribed circle inch
M0	round insert inscribed circle metric

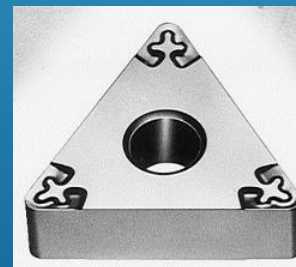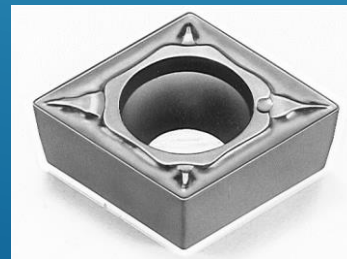

▶ جزء هشتم کد ISO برای شناسایی الماسه های تراشکاری

اگر روی لبه برنده عملیات اصلاحی صورت گرفته باشد توسط جزء هشتم تعریف خواهد شد . تعریف این جزء اختیاری

است و علائم اختصاری آن بصورت زیر می باشد

F - لبه برنده کاملاً تیز

E - لبه برنده گرد شده (E.R)

T - لبه برنده پخ خورده

▶ جزء نهم کد ISO برای شناسایی الماسه های تراشکاری

L - برای اینسرتهای چپ تراش

R - برای اینسرتهای راست تراش




N - برای اینسرتهای ختشی (تراشکاری از هر دو طرف امکان پذیر است)

▶ جزء دهم کد ISO برای شناسایی الماسه های تراشکاری

شرکت سازنده از این جزء برای تعریف یک ویژگی خاص (مثلاً نوع براده شکن)

استفاده می کند. تعریف این جزء اختیاری است .

جزء دهم (در صورتیکه تعریف شود) با یک خط تیره از سایر اجزاء جدا می شود

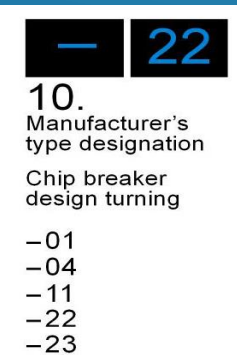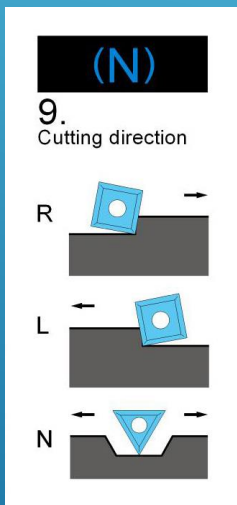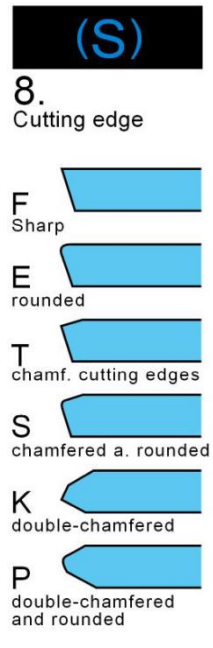

فهرست منابع

- ◀ کتاب برنامه نویسی پیشرفته ماشین های CNC به روش ماکرو نویسنده : محسن لطفی، علی بهر آبادی
- ◀ تکنولوژی و برنامه نویسی ماشین های CNC نویسنده : harle ، mayer ، wagner ، مترجم: عبدالله ولی نژاد
- ◀ راهنمای راه اندازی ، عیب یابی و تعمیر ماشین های CNC نویسنده : سید جلال حقى ، سعید قاسم زاده مکاری ، مجتبی شاهین فخر
- ▶ Fachkettisse Dreher Heunrich Gerking 1982.
- ▶ Fachkunde Metall Uhrch fischer 1990.
- ▶ Fach Kunde Fur Werkzcug Macher Heinrisch Hillert 1983
- ▶ Tabellen buch metal 1992.