

## زوایا در ابزارهای برشی



تهیه کننده : بهزاد عباسی


تابستان 1404

کاربرد	سختی	ماده اصلی	جنس ابزار
▶ مواد با سختی کم	▶ کم	▶ فولاد آلیاژی	فولاد تندبر
▶ ماشین CNC ▶ اکثر فلزات تا سختی بالا	▶ زیاد	▶ تنگستن کارباید	▶ سمند کارباید ▶ (الماسه)
▶ عملیات پرداخت ▶ فلزات با سختی بالا	▶ زیاد	▶ TiN/TiC	▶ سرمت
▶ ماشینکاری مواد با سختی بالا	▶ خیلی زیاد	▶ اکسید آلومینیوم	▶ سرامیک
▶ ماشینکاری مواد با سختی بسیار بالا	▶ بسیار زیاد	▶ Cubic Boron Nitride	▶ CBN
▶ ماشینکاری فلزات غیر آهنی، غیر فلزات	▶ فوق العاده زیاد	▶ Poly Crystalline Diamond	▶ PCD

## مقایسه ابزارها از نظر قیمت، تنوع گرید و فراوانی

▶ نوع ابزار	▶ قیمت	▶ تنوع گرید	▶ امکان دسترسی در داخل کشور
▶ فولاد تند بر	▶ پائین	▶ کم	▶ زیاد
▶ تنگستن کار باید	▶ متوسط	▶ زیاد	▶ متوسط
▶ سرامیک ، سمرت	▶ بالا	▶ کم	▶ کم
▶ PCD و CBN	▶ خیلی بالا	▶ کم	▶ کم

## مقایسه ابزارهای برشی

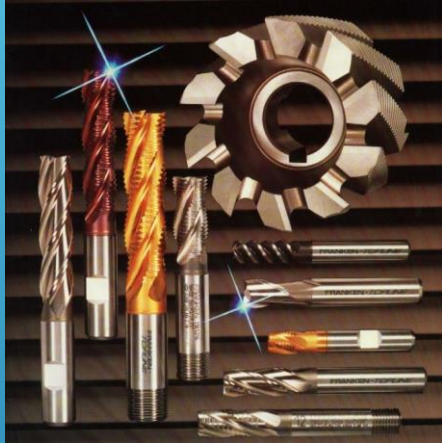

- ▶ با توجه به مقایسه انواع مختلف ابزارهای برش می توان نتیجه گرفت که :
- ▶ ابزارهای کار باید دارای سختی و گرم سختی بالا ، چقرمگی مناسب، مدول الاستیسیته بالا، ضریب انبساط حرارتی پائین هستند. لذا:
- ▶ برای کار روی ماشینهای CNC:
- ▶ به منظور ماشینکاری فلزات متداول (فولاد ، چدن و ...) اولین انتخاب ابزارهای تنگستن کار باید می باشند.
- ▶ برای ماشینکاری مواد سخت (مانند فولاد آبکاری شده یا چدن سفید) ، سرامیک ، سرمت و CBN را انتخاب می کنیم.
- ▶ در صورتیکه مشکل قیمت یا تهیه ابزار وجود داشته باشد ، فولادهای تند بر انتخاب خواهند شد.
- ▶ برای ماشینکاری فلزات غیر آهنی و غیر فلزات با سرعتهای بالا، ابزارهای PCD را انتخاب می کنیم.
- ▶ برای کار روی ماشینهای دستی :
- ▶ اولین انتخاب فولادهای تند بر می باشند.
- ▶ در صورت وجود شرایط لازم (مانند : پایداری سیستم ، سرعت بالا و ..) ، ابزارهای کار باید ، سرامیک و .. را می توان انتخاب کرد.


## زوایا در ابزارهای برشی

در یک ابزار برشی با توجه به تعداد لبه های برنده زوایای مختلفی ایجاد می گردد. در تصویر مقابل زوایای یک ابزار تراشکاری مورد توجه قرار گرفته است. اجزاء تشکیل دهنده یک ابزار برشی عبارتند از (تصویر صفحه بعد) :

1. زاویه براده
2. زاویه آزاد
3. زاویه گوه
4. لبه برنده اصلی
5. لبه برنده فرعی
6. راس (دماغه ابزار)
7. زاویه تمایل
8. زاویه آزاد لبه فرعی
9. زاویه تنظیم اصلی
10. زاویه تنظیم فرعی

## زوایای اصلی در ابزار

اگر صفحه ای عمود بر لبه برنده اصلی از ابزار بگذرانیم گوه ای در معرض دید قرار می گیرد که شامل عناصر زیر است:

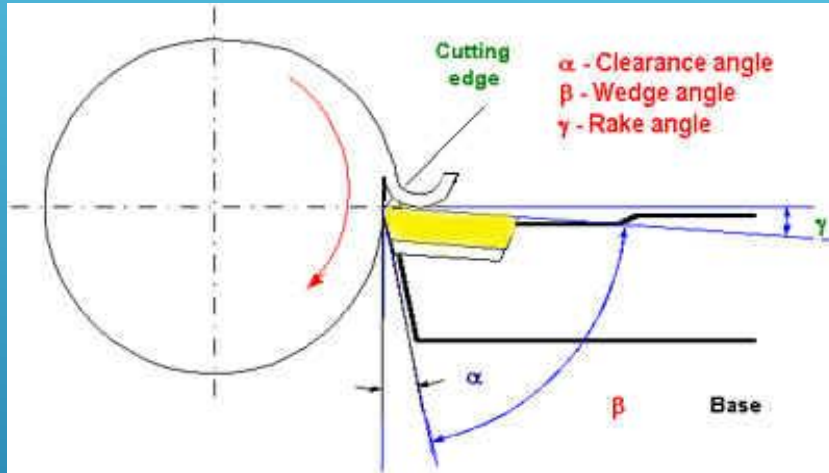

▶ زاویه آزاد  $\alpha$  (Clearance Angle)

▶ زاویه براده  $\gamma$  (Rake Angle)

▶ زاویه گوه  $\beta$  (Wedge Angle)

در مورد این زوایا باید بدانیم که:

جمع جبری سه زاویه فوق برابر 90 درجه است:

$$\alpha + \beta + \gamma = 90^\circ$$

زاویه برش  $\delta$  به حاصل جمع  $\alpha$  و  $\beta$  گفته می شود

$$\delta = \alpha + \beta \quad \delta = 90 - \gamma$$

این زوایا تاثیر مهمی بر نیروی برش و میزان سایش سطح جانبی خواهند داشت.


# زاویه آزاد CLEARANCE ANGLE

## تعریف زاویه آزاد (زاویه $\alpha$ ):

زاویه ای است که باعث دور شدن سطح جانبی (Flank) از سطح ماشینکاری شده قطعه کار می شود. زاویه بین سطح جانبی و سطح ماشینکاری شده قطعه کار را زاویه آزاد می نامند. زاویه آزاد بر میزان سایش سطح جانبی تاثیر دارد.

محدوده مقادیر و موارد کاربرد زاویه آزاد:

زاویه  $\alpha$  همیشه بزرگتر از صفر است. زوایای بزرگتر برای مواد نرم تر و عملیات پرداخت و زوایای کوچکتر برای مواد سخت تر و عملیات خشن بکار می روند.

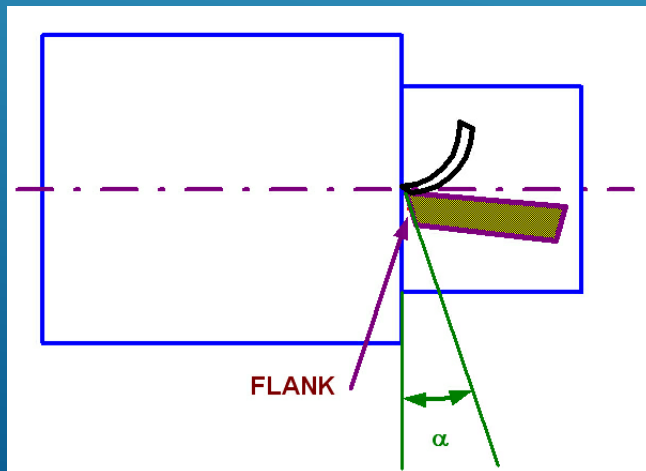


## زاویه براده RAKE ANGLE


تعریف : زاویه بین سطح براده ( Rake Face ) با خط عمود بر بردار سرعت برش را زاویه براده ( زاویه  $\gamma$  ) می نامند. این زاویه تاثیر زیادی بر نیروی برش، مقاومت لبه برنده و عمر ابزار دارد.

افزایش زاویه براده باعث :


- ▶ کاهش ضریب تراکم براده
  - ▶ کاهش نیروی لازم برای برش
  - ▶ کاهش مقاومت لبه برنده
  - ▶ افزایش عمر ابزار
- می شود.

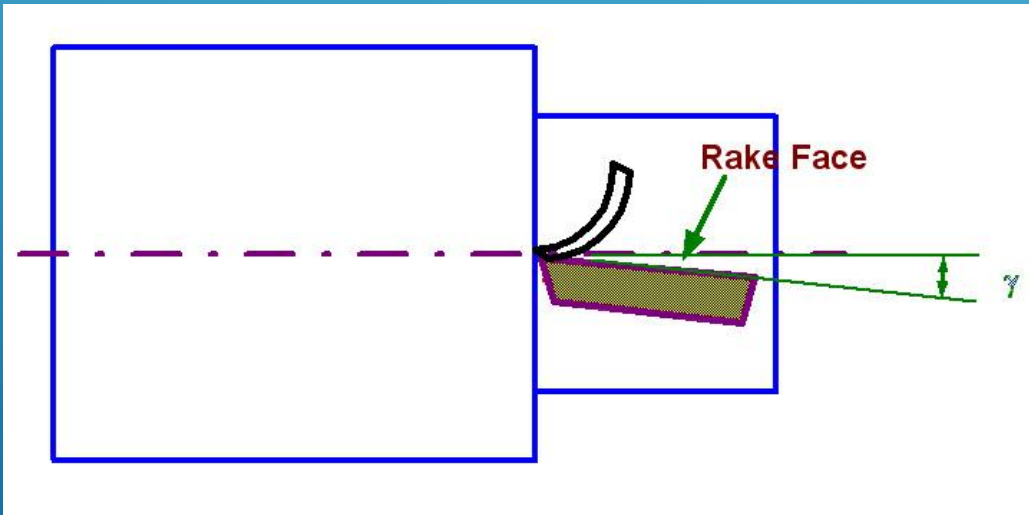

## زاوایای براده مثبت و منفی

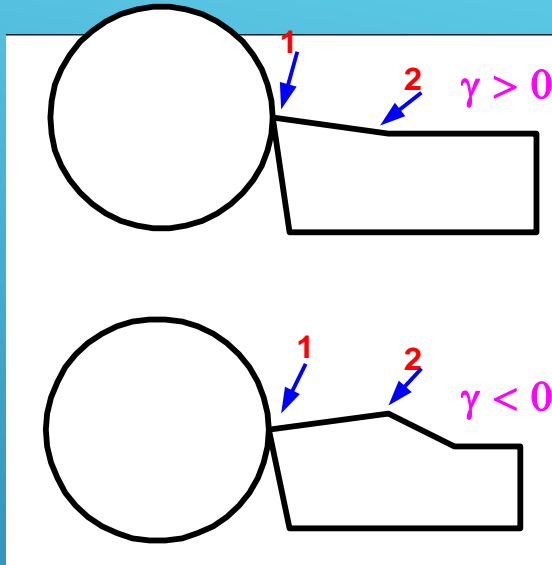

- ▶ زاویه براده می تواند دارای مقادیر مثبت ، صفر یا منفی باشد.
- ▶ برای شناسایی علامت زاویه براده به روش زیر عمل می کنیم:
- ▶ خطی که بر اثر گذراندن صفحه برش از سطح براده بوجود آمده ، دارای یک نقطه خارجی (1) و یک نقطه داخلی (2) (نسبت به ابزار) است. اگر :
  - ▶ نقطه خارجی پیشرو باشد (ابتدا با کار درگیر شود ) زاویه براده مثبت است.
  - ▶ نقطه داخلی پیشرو باشد (ابتدا با کار درگیر شود ) زاویه براده منفی است.

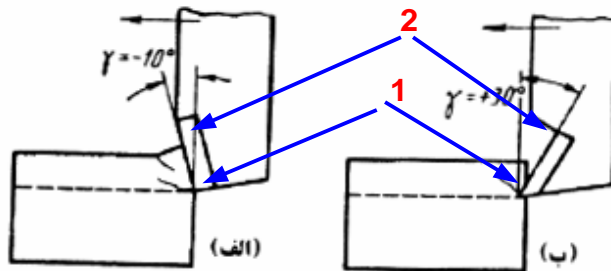

عملیات برش بازوویه براده مثبت و منفی

## زاویه گوه (WEDGE ANGLE)



زاویه بین دو سطح براده و جانبی را زاویه گوه می‌نامند (زاویه b). این زاویه توسط دو زاویه براده و آزاد تعیین می‌شود:

$$\beta = 90^\circ - (\alpha + \gamma)$$

زاویه گوه معرف مقاومت لبه برنده در حین ماشینکاری می‌باشد. زوایای گوه بزرگ برای مواد سخت تر و عملیات خشن تر و زوایای گوه کوچک برای مواد نرم تر و عملیات پرداخت بکار می‌روند.

## تاثیر زاویه براده بر ضریب تراکه (انقباض) براده

از دیاگرام روبرونتیجه می‌گیریم که با کاهش زاویه براده یا به عبارت دیگر افزایش زاویه برش (جمع زاویه آزاد و گوه)، ضریب انقباض براده افزایش می‌یابد یا به عبارت دیگر، راندمان برش کاهش می‌یابد.

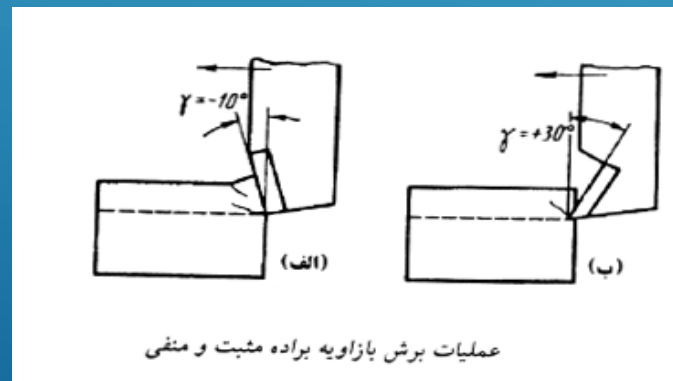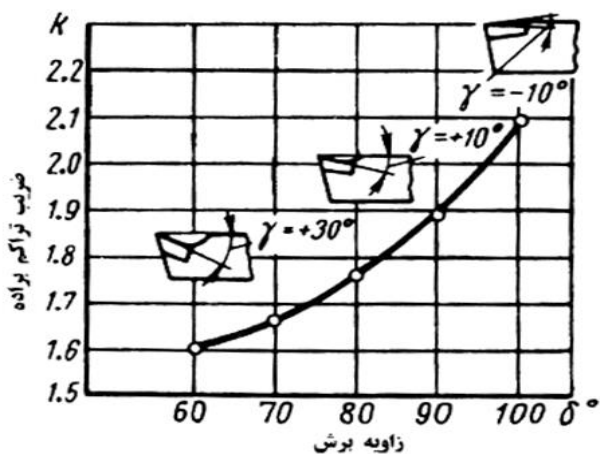

## سایر زوایا

اگر عمود بر صفحه براده به ابزار نگاه کنیم سه زاویه دیگر را مشاهده خواهیم کرد :


1. زاویه تنظیم لبه اصلی ( $\kappa_r$ ) Main Setting Angle

2. زاویه راس ( $\varepsilon$ ) Nose Angle

3. زاویه تنظیم لبه فرعی ( $\kappa_n$ ) Back Setting Angle

از آنجا که این نیروها در صفحه بردار پیشروی ابزار قرار می‌گیرند تأثیرات مهمی بر پیشروی و مولفه‌های نیروی پیشروی خواهند داشت.

جمع این سه زاویه برابر  $180^\circ$  خواهد شد.

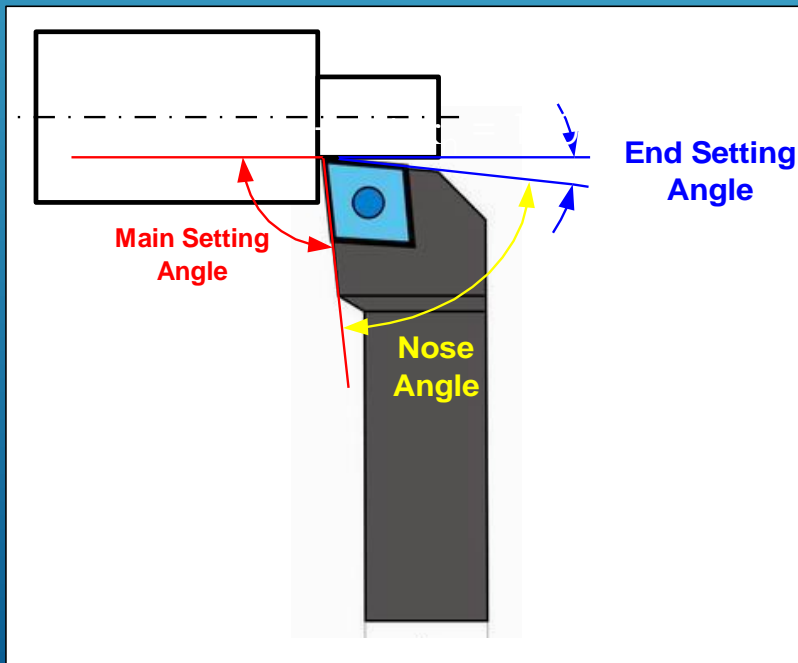

## زاویه تنظیم لبه فرعی ( $\kappa_n$ )


تعریف: زاویه بین لبه فرعی ابزار با سطح ماشینکاری شده قطعه کار را زاویه تنظیم فرعی می نامند. این زاویه در موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد:

- ❖ عملیاتی که شامل نفوذ ابزار بداخل کار (Plunging) باشد.
- ❖ زمانی که کیفیت سطح قطعه کار مهم باشد.


در صورت معلوم بودن زوایای تنظیم اصلی و زاویه راس می توان زاویه تنظیم لبه فرعی را محاسبه کرد.  
 مثال:

اگر زاویه تنظیم اصلی یک ابزار تراشکاری  $93^\circ$  و زاویه راس آن  $55^\circ$  باشد زاویه تنظیم لبه فرعی را محاسبه کنید.

$$\kappa_n = 180 - (\kappa_r + \varepsilon) = 180 - (93 + 55) = 32^\circ$$

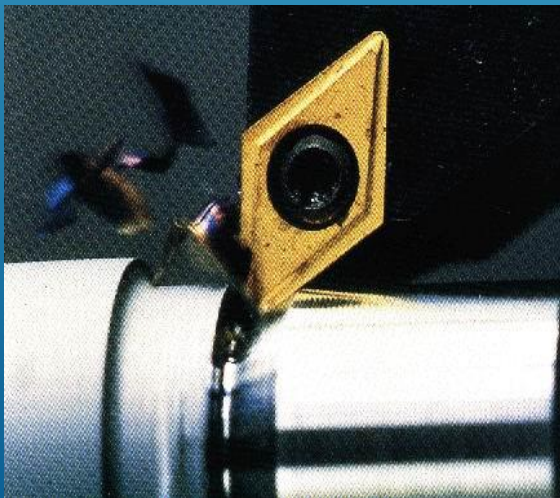

- ❖ ابزارهای فرزکاری دارای دو سری لبه برنده هستند : لبه های برنده محیطی (محوری) که از دیواره قطعه بار برداری می کنند و لبه های برنده شعاعی که از کف قطعه بار بر می دارند . هر لبه برنده دارای زاویه براده ، گوه و آزاد می باشد.
- ❖ کاهش زاویه براده محوری ، افزایش مقاومت لبه برنده و افزایش توان مصرفی را به همراه داشت
- ❖ افزایش زاویه براده محوری ، در ضمن کاهش مقاومت لبه برنده و کاهش توان مصرفی ، انتقال بهتر براده را نیز به همراه خواهد داشت.
- ❖ کاربرد زاویه براده محوری کم برای فرزکاری مواد سخت و شکننده و عملیات خشن کاری است
- ❖ زاویه براده محوری زیاد برای فرزکاری مواد نرم ، چقرمه و براده بلند و یا عملیات پرداخت بکار خواهد رفت
- ❖ در این تصویر  $\lambda$  نشان دهنده زاویه ماریچ فرزاست که در اکثر موارد برابر زاویه براده محوری است

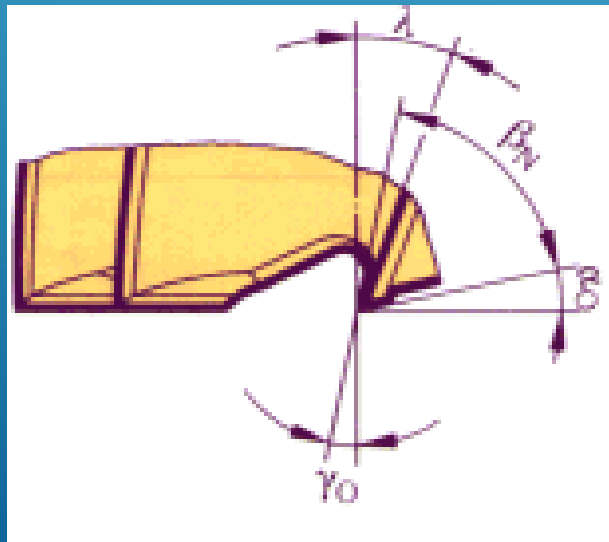

## فهرست منابع

---

◀ کتاب برنامه نویسی پیشرفته ماشین های CNC به روش ماکرو نویسنده : محسن لطفی، علی بهر آبادی

◀ تکنولوژی و برنامه نویسی ماشین های CNC نویسنده : harle ، mayer ، wagner ، مترجم: عبدالله ولی نژاد

◀ راهنمای راه اندازی عیب یابی و تعمیر ماشین های CNC نویسنده : سید جلال حق ، سعید قاسم زاده مکاری ، مجتبی شاهین فخر

- ▶ Fachkenttisse Dreher Heunrich Gerking 1982.
- ▶ Fachkunde Metall Uhrch fischer 1990.
- ▶ Fach Kunde Fur Werkzcug Macher Heinrisch Hillert 1983
- ▶ Tabellen buch metal 1992.